

中心城区2018年四季度及春节前建筑施工安全生产与文明施工检查情况汇总表

序号	项目名称	建设单位	监理单位及总监	施工单位及项目经理、安全员	建设单位存在问题	监理单位存在问题	施工单位存在问题	考评得分
1	18号-A(01-35)地块保障性住房建设项目土建、安装及基坑围护施工总承包工程	苏州市保障性住房建设有限公司	苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 总监：王松	通州建总集团有限公司 项目经理：李丙涛 安全员：陈施 金洪兵 袁凯杰			无作业面。	未评分
2	18-A地块保障房建设项目邻里中心工程	苏州市保障性住房建设有限公司	苏州东大建设监理有限公司 总监：朱晓明	苏州第一建筑集团有限公司 项目经理：赵正君 安全员：钱旭东		1、监理单位危大工程安全管理档案不完善。	1、安全通道上部防护不严密；2、落地式卸料平台验收内容不完善；3、现场安全警示标志设置偏少；4、危大工程公示牌不符合要求。	84.7
3	十八号-A(01-35)地块保障房建设项目市政景观工程	苏州市保障性住房建设有限公司	苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 总监：王松	江苏亚星市政工程有限公司 项目经理：谢莉 安全员：陆启生			1、扬尘防治措施公示牌缺失；2、现场部分堆土覆盖不到位；3、挖机进场报验资料不全，验收记录不完善；4、月度安全标准化自评记录不完善；5、项目经理未在岗，无请假手续。	78
4	苏地2015-WG-20#地块	苏州新高科建设发展有限公司	苏州天狮建设监理有限公司 总监：刘曙东	上海绿地建筑工程有限公司 项目经理：王海键 安全员：丁中华 钟铎炜 吉秀勇 张慎峰		1、监理单位危大工程安全管理档案不完善。	1、梯笼顶天窗电气安全开关损坏；2、楼层挑空处临边防护设置不到位；3、楼层满堂脚手架立杆间距大，个别扫地杆缺失；4、9层配电箱接线端子排缺失，箱门未上锁；5、悬挑架内档防护局部拆除。	80
5	苏地2015-WG-19号地块北区（总承包工程）	苏州仁安置业有限公司	苏州建筑工程监理有限公司 总监：何卫东	龙信建设集团有限公司 项目经理：龚耀辉 安全员：李健 高永华 龚小辉 陈耀雷 毛峰		1、监理单位危大工程安全管理档案不完善；2、危大工程巡视发现问题整改回复不及时。	1、现场施工场地局部泥泞积水，钢筋材料堆放乱，便道不畅；2、外脚手架与楼层边空隙内档防护缺失；3、楼梯边、电梯井口临边防护拆除后未及时恢复；4、楼层内开关箱不符合“一机一闸一漏一箱”要求。	83
6	苏地2015-WG-19号地块南区	苏州仁安置业有限公司	南京中南工程咨询有限责任公司 总监：胡宁	中建三局集团有限公司 项目经理：胥付记			1、石材切割未采取降尘措施；2、1层、2层建筑垃圾未及时清理；3、现场电缆线局部敷设高度不足，开关箱内杂物多，一层配电箱接线端子排缺失，箱门与箱体电气连接缺失；4、楼层内消防器材配备不足。	84
7	苏地2011-G-19号地块建设项目	苏州星和健康投资发展有限公司	苏州三联建设顾问有限公司 总监：李文祥	中国建筑一局集团有限公司 项目经理：赵明全 安全员：贺镇南 李海亮 蔡成超			1、与园林市政分包单位未签订分包合同；2、现场道路局部泥泞不畅通，局部黄砂未覆盖；3、现场部分作业工人未佩戴安全帽；4、现场个别窖井洞口防护不严密，安全警示标志缺失；5、现场园林市政作业人员三级教育、安全技术交底资料缺失。	77
8	“苏地2011-G-19号”地块建设项目幕墙工程	苏州星和健康投资发展有限公司	苏州三联建设顾问有限公司 总监：李文祥	苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 项目经理：许士广 安全员：杜金鸽 李雄			1、现场部分吊篮停用未停放地面；2、电焊班组安全技术交底签字不完善；3、冬季消防安全教育、安全检查开展不到位。	78
9	苏地2016-WG-3号地块项目施工总承包一标段	苏州禾发房地产开发有限公司	苏州市天和工程管理咨询有限公司 总监：李永	中城建设有限责任公司 项目经理：杨臻 安全员：刘国祥 李英奎 范运超 黄欢欢			1、南、北区基坑监测点位标识、保护不到位，个别监测点位无可靠通道；2、南、北区基坑内部分坑洞临边防护、安全警示标志缺失；3、南区基坑西侧施工便道不畅通、未硬化；4、南区基坑南侧边坡局部喷锚支护不及时；5、危大工程施工安全要点未在现场显著位置悬挂；6、底板未完成浇筑前，施工监测未按方案要求每天开展。	79.5
10	苏地2016-WG-3号地块项目施工总承包二标段	苏州禾发房地产开发有限公司	苏州市天和工程管理咨询有限公司 总监：李永	中城建设有限责任公司 项目经理：杨臻 安全员：刘国祥 李英奎 范运超 黄欢欢				80
11	金光村地块定销房建设项目土建、安装及基坑围护施工总承包工程一标段	苏州市保障性住房建设有限公司	苏州卓越建设项目管理有限公司 总监：刘灿海	苏州建设（集团）有限公司 项目经理：施玉林 安全员：顾永平 陆正祥 余建兵			基本完工。	未评分

12	金光村地块定销房建设项目土建、安装及基坑围护施工总承包工程二标段	苏州市保障性住房建设有限公司	苏州三联建设顾问有限公司 总监：曾伟	中亿丰建设集团股份有限公司 项目经理：路志军 安全员：樊国华 施昊旻 沈林峰			基本完工。	未评分
13	金光村地块定销房项目市政景观工程	苏州市保障性住房建设有限公司	苏州三联建设顾问有限公司 总监：曾伟	江苏光华建设有限公司 项目经理：韩静 安全员：金凤宏			1、现场局部堆土未覆盖；2、现场安全警示标志设置不足；3、现场扬尘污染防治措施不到位，土方裸露易扬尘，物料露天堆放，工地无喷淋等抑尘措施；4、挖掘机进场报验资料缺失；5、项目部定期检查频次不足，安全标准化月度自评未开展；6、临时宿舍未验收；7、安全技术交底内容过于简单。	30
14	苏地2016-WG-2号地块项目1~18#、地下车库、社区大门工程	苏州当代绿色置业有限公司	中衡设计集团工程咨询有限公司 总监：姜建飞	江苏中大建设集团有限公司 项目经理：张明洲 安全员：王盛 杨志良			1、南大门口局部裸土未覆盖；2、现场局部积水。	80.5
15	苏地2013-G-27号地块项目土建及安装施工	苏州北园文化置业发展有限公司	苏州三联建设顾问有限公司 总监：陈天峰	中天建设集团有限公司 项目经理：张文峰		1、监理单位危大工程安全档案不完善，未编制卸料平台监理细则，巡视、验收记录不完善。	抽查4#楼：1、外脚手架立杆局部缺失，连墙件局部设置不到位；2、2层挑空处临边防护栏杆缺失；3、采光井满堂脚手架操作层材料、建筑垃圾堆放较多，部分水平杆变形；4、楼层内局部照明缺失；5、落地式卸料平台验收记录不完善，交底内容不完善；6、门窗工程交底记录未见。	76.6
16	苏地2016-WG-43号地块总承包工程	苏州绿铭置业有限公司	苏州建筑工程监理有限公司 总监：凌立胜	江苏颀丰建筑工程有限公司 项目经理：徐晨钟 安全员：沈珊宇 章凤秀 奚佳萍			1、现场施工便道局部泥浆较多，未及时清理；2、现场一水泥罐底部封闭不严密；3、8#楼南立面外脚手架局部扫地杆拆除后未恢复；4、8#楼上下通道不畅。	80.1
17	西园养老护理院项目-养老楼，护理楼，地库，室外工程	苏州城投资产开发有限公司	苏州城投项目投资管理有限公司 总监：仇广斌	苏州建设（集团）有限责任公司 项目经理：孔垂干 安全员：王健 朱金平			1、现场局部照明不足；2、落地式卸料平台内侧限载牌、验收合格牌缺失。	83.8
18	新建苏州市教育科学研究院附属实验学校项目	苏州市教育科学研究院附属实验学校	苏州市天和工程管理咨询有限公司 总监：周为发	江苏金都建工集团有限公司 项目经理：冯兴元 安全员：马小玲 朱晓庆			1、1层加工区域未硬化，小型机具操作规程牌缺失；2、移动式操作平台作业层防护栏杆缺失，个别平台倾斜、基础不实；3、外脚手架连墙件设置数量不足，加固措施不到位；4、冬季消防安全教育开展不到位；5、粉刷班组安全技术交底记录不完善。	80.4
19	苏地2015-WG-23地块	天房（苏州）置业有限公司	中衡设计集团工程咨询有限公司 总监：吴康	苏州中设建设集团有限公司 项目经理：刘军 安全员：孙红 袁源			1、地下室顶板、基坑临边防护局部缺失；2、南侧基坑边材料堆放乱，施工便道不畅；3、南侧地下室底板无可靠上下通道；4、南侧侧墙钢筋绑扎无可靠作业平台；5、地库顶临时木工加工区无防护措施。	83.2
20	苏州城市公共配送枢纽三期	江苏苏汽国际物流集团有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司 总监：曹红	苏州建设（集团）有限责任公司 项目经理：张伟 安全员：戴东 余建兵			1、外脚手架拆除警戒缺失；2、现场部分建筑垃圾未及时清运或覆盖；3、电瓶车充电区域消防器材配备不足；4、未按苏住建质（2018）78号文开展消防教育、培训、演练；5、冷库一、二之间连廊临边防护设置不到位。	81
21	保障房3号地块邻里中心建设项目	苏州市保障性住房建设有限公司	江苏众信工程项目管理咨询有限公司 总监：单国华	南京市第六建筑安装工程有限公司 项目经理：王继红 安全员：韩志云			1、西侧黄砂、建筑垃圾无覆盖措施；2、货梯立面防护未固定，东侧楼梯2层临边防护缺失；3、移动式操作平台未按方案搭设，交底记录缺失；4、扶梯处西楼梯内满堂脚手架方案未见，立杆间距过大，脚手板未满铺；5、现场安全警示标志设置偏少。	76.3

22	苏地2017-WG-1号地块项目1-16#楼、地库（含人防）	苏州银泽房地产开发有限公司	中衡设计集团工程咨询有限公司 总监：栾新明	龙信建设集团有限公司 项目经理：范亮 安全员：张建忠 夏家友			1、抽查5#楼外脚手架连墙件局部拆除后未及时恢复，操作层局部水平防护栏杆缺失；2、现场部分落地式卸料平台水平剪刀撑缺失；3、冬季消防安全教育、交底记录不完善，消防专项检查未及时开展；4、幢间材料堆放乱，道路不畅通。	80
23	葑门派出所新建项目	苏州市公安局	苏州市科正工程管理咨询有限公司 总监：陆国清	苏州市金字建设有限公司 项目经理：周海刚 安全员：王建根			1、楼层内材料堆放混乱、场地泥泞；2、北侧局部裸土未覆盖到位；3、2层消防器材缺失；4、2层局部照明缺失；5、井架处一分配电箱箱门与箱体电气连接缺失，2层一开关箱一闸多控；6、北侧围堰上部土袋回填不到位。	73
24	苏州市沧浪中学校	苏州市沧浪中学校	苏州市天和工程管理咨询有限公司 总监：周为荃	苏州建设（集团）有限责任公司 项目经理：顾雪民 安全员：凌菊龙 张永顺			1、外脚手架操作层材料堆放较多，连墙件拆除后未及时恢复；2、内脚手架扫地杆不连续，剪刀撑、上下通道缺失；3、楼层边、楼梯边局部临边防护部分缺失；4、楼梯内满堂脚手架立杆间距大。	80
25	苏州新市路项目-金地商置苏州新市路项目总包工程	苏州金苏置业有限公司	上海华城工程建设管理有限公司 总监：李刚	中建三局第一建设工程有限责任公司 项目经理：高峰 安全员：谈云旺 李远林 黄涛			1、施工栈桥限载限速等安全警示标志设置偏少；2、基坑四周临边防护拆除后未及时恢复，警戒不到位；3、凿除地连墙鼓包工人高处作业未挂安全带，个别格构柱上作业平台过于简易；4、未按苏住建质[2018]82号文开展消防教育、培训、演练；5、第一道混凝土支撑梁下部垫层未清理；6、未定期开展消防安全专项检查；7、公司检查记录频次不足，9月、10月检查记录缺失。	75
26	苏地2016-WG-47号石路华贸中心B区一期桩基及围护	苏州泓业房地产开发有限公司	上海三凯建设管理咨询有限公司 总监：向隆玉 总代：李辉	江苏南通二建集团有限公司 项目经理：武亮 安全员：陶中正 季黄飞 王海荣			处于停工阶段。	未评分
27	苏地2016-WG-47号苏州华贸中心A区桩基及围护	苏州淳基房地产开发有限公司	上海三凯建设管理咨询有限公司 总监：范莎莎 总代：鹿天为	中建三局第一建设工程有限责任公司 项目经理：上官元猛 安全员：刘海赐 乔栋 张莉		1、安全监理实施细则未单独编制。	1、现场施工便道泥浆较多，现场部分堆土无遮盖措施；2、与B区一期施工现场无明显分隔；3、地连墙导墙两侧防护不到位；4、履带吊回转半径警戒缺失；5、1#成槽机未报监理单位验收；6、西北侧集装箱与施工现场未隔离。	70
28	中国邮政长三角电商产业园项目一期工程	中国邮政集团公司苏州分公司	苏州天狮建设监理有限公司 总监：计重阳	苏州建设（集团）有限责任公司 项目经理：王晓丹 安全员：刘东华 韩岳宋 杨玉坤		1、监理单位危大工程安全监理档案建立不全，落地式卸料平台、悬挑脚手架安全监理实施细则未编制。	1、2#楼西侧施工便道局部泥泞；2、3#楼北侧卸料平台侧面防护个别立面未封闭；3、2#楼模板支架拆除安全技术交底未按部位开展；4、消防专项方案未单独编制。	81
29	苏地2017-WG-48号地块	苏州金俊房地产开发有限公司	苏州公明建设监理有限公司 总监：刘志刚	苏州嘉盛建设工程有限公司 项目经理：陈志祥 安全员：徐文革 徐佳敏 王华 詹馨远		1、监理单位危大工程安全管理档案不完善，深基坑、脚手架巡查记录缺失。	1、西北角基坑土方开挖坡比不符合要求；2、西北角基坑四周防护栏杆喷淋降尘系统未安装；3、2层闸板四周临边防护栏杆缺失；4、7#塔吊电缆线敷设无防护、安全警示标志。	80.9
30	苏地2012-G-74(4)号地块	苏州星浩房地产发展有限公司	苏州建华建设监理有限责任公司 总监：怀慧兴	中亿丰建设集团股份有限公司 项目经理：吴志杰 安全员：施斌 李金昌 柳莹		1、监理单位危大工程安全管理台账不完善。	1、基坑内施工便道泥泞；2、5#楼东侧土方边坡无保护措施；3、5#楼地下室顶板支模区域局部临边防护缺失；4、4#楼、6#楼之间基础内部分洞口临边防护缺失。	80
31	虎丘C地块定向销售项目	苏州市保障性住房建设有限公司	中咨工程建设监理有限公司 总监：周官太	苏州嘉盛建设工程有限公司 项目经理：纵榜权 安全员：赵保全 周全坤 金林根 周全			1、地库内局部堆土未覆盖；2、8#楼爬架5层底端封闭不到位，上部楼层与爬架内档防护缺失；3、个别提升葫芦（32#）吊钩保险失效；4、爬架剪刀撑个别弯曲，设置数量偏少。	82.3

32	苏地2015-G-1(2)号地块项目	苏州新万益投资有限公司	苏州市天和工程管理咨询有限公司 总监：鞠天君	名筑建工集团有限公司 项目经理：郭博 安全员：徐爱东 林华 潘春树 赵晓潜 陈雍			1、钢筋加工区无弃料池，个别机具无防护棚；2、基坑混凝土支撑梁上局部临边防护不到位，梁底局部垫层块清理不及时；3、负二层底板、顶板上下通道设置不到位；4、西侧南端基坑边坡喷锚支护不及时；5、南侧基坑监测点位标识、保护不到位；6、负二层底板、顶板部分预留洞口临边防护不到位，安全警示标志缺失；7、现场一落地式卸料平台方案、交底、验收缺失。	79
33	苏地2016-WG-46号地块	苏州星岛仁恒置业有限公司	苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 总监：廖定坤	龙信建设集团有限公司 项目经理：施景 安全员：高永华 郭帅杰		1、塔吊安拆细则未单独编制。	1、施工便道泥浆较多，未及时清扫，便道不畅通；2、加工区、材料堆放区未硬化，材料堆放乱，钢筋废料未清理；3、基坑开挖坡比局部不符合要求，临时边坡无护坡措施；4、地泵放置于脚手架上不符合要求，脚手架基础未硬化，剪刀撑缺失；5、地下室顶板楼层、预留洞口部分临边防护不到位；6、现场安全警示标志设置偏少。	78.1
34	三香路998号大院人防汽车库及配套基础设施改造工程	苏州市机关事务管理局	苏州建设监理有限公司 总监：叶维东	苏州建设(集团)有限责任公司 项目经理：钱伟 安全员：侯雯静 冒建			1、现场部分堆土覆盖不到位；2、现场施工人员行走通道泥泞。	85
35	江苏(苏州)白洋湾口岸-综合服务中心建设项目	江苏白洋湾口岸建设发展有限公司	苏州建筑工程监理有限公司 总监：范贺	南京市第八建筑安装工程有限公司 项目经理：韦方涛 安全员：时鑫 杨仁燕		1、监理单位对桩机及特种作业人员审核不符合要求。	1、与同一场地内市政道路施工单位未签订安全生产协议；2、未定期开展消防安全检查；3、生活区一分配电箱内搭线牌端子绝缘防护盖缺失；4、项目经理请假未经建设单位书面同意。	78
36	江苏(苏州)白洋湾口岸-监管中心建设项目	江苏白洋湾口岸建设发展有限公司	苏州天狮建设监理有限公司 总监：李平	苏州嘉盛建设工程有限公司 项目经理：任德建 安全员：汪世江 吴培华			1、现场道路局部积水，部分堆土遮盖不严密；2、水泥罐底部未封闭；3、未按苏住建质(2018)82号文开展消防安全教育、培训。	79.5
37	苏地2017-WG-45号地块项目(绿色一星)1#楼, 2#楼, 3#楼, 地下室	苏州钟顺置业有限公司	苏州和信建设咨询有限公司 总监：徐仁贵	上海建工二建集团有限公司 项目经理：胡良懿 安全员：陈家豪 张薇			1、现场五牌一图、扬尘控制措施公示牌、企业标识牌缺失；2、施工便道泥泞、现场裸土覆盖不到位；3、现场一水泥罐底部未封闭，三轴桩机搅拌无防泥浆外溅措施；4、办公、生活区与施工现场未隔离；5、沟槽四周安全警示设施缺失，现场安全警示标志缺失；6、发电机房、生活办公区消防器材配备不足；7、临时用电方案、验收记录缺失。	74.3
38	苏大附一院平江院区综合楼西楼七十一层项目内装工程	苏州大学附属第一医院	江苏建科建设监理有限公司 总监：顾方钟	苏州工业园区佳顺装饰有限公司 项目经理：胡宜鄂 安全员：成旭瑶			1、楼层内部分建筑垃圾未及时清扫；2、现场部分开关箱不符合要求，违规使用拖线板；3、现场部分人字梯无硬拉结；4、现场消防器材布置不合理，工人吸烟；5、个别电缆线多处接头，个别使用花线，分配电箱未上锁；6、水电工三级教育资料不完善。	76
39	苏地2017-WG-21号地块项目	天健置业(苏州)有限公司	苏州市城建开发监理有限公司 总监：钱钦宇	深圳市粤通建设工程有限公司 项目经理：文正辉 安全员：陈汉裕 叶菊辉 周成宇		1、监理单位危大工程安全管理档案不完善，基坑围护结构施工巡视记录缺失。	1、基坑围护、监测方案论证通过后，施工单位审核、监理单位总监审查记录缺失；2、深基坑支护方案交底记录未见，安全技术交底未逐层开展；3、特种作业人员名册未经项目经理、总监审核；4、现场裸露场地较多，覆盖不全面。	82.6

40	苏地2017-WG-37号地块一项目	苏州永鸿置业有限公司	苏州中润建设管理咨询有限公司 总监：殷开文	龙信建设集团有限公司 项目经理：仲双 安全员：戴永强 樊赛华 吴健			1、围挡公益广告缺失；2、五牌一图、扬尘防治措施公示牌缺失；3、现场部分堆土未遮盖；4、施工便道局部积水、泥泞不畅通；5、现场部分坑洞警戒不到位，安全警示标志缺失；6、办公区与现场无隔离措施，消防器材配备不足；7、挖机进场未报验，现场挖机司机配备不足；8、土方开挖安全技术交底不全面，签字不完善；9、临时用电方案未编制，临电验收记录未见；10、基坑围护施工方案论证后审批不完善，方案交底记录未见。	67.2
41	金阊新城南部居住区农贸市场及配套商业项目	苏州市久联投资发展有限公司（代建：苏州绿原城乡建设有限公司）	苏州相城建设监理有限公司 总监：路孜	苏州建设（集团）有限责任公司 项目经理：倪伟 安全员：戴东 张苏南			基本完工。	未评分
42	金阊新城南部居住区农贸市场及配套内装工程	苏州市久联投资发展有限公司（代建：苏州绿原城乡建设有限公司）	苏州相城建设监理有限公司 总监：路孜	苏州建设（集团）有限责任公司 项目经理：施铮 安全员：徐士明			抽查农贸市场一层：1、现场局部照明不足；2、现场小型机具开关箱缺失、操作规程牌缺失；3、现场部分移动式操作平台高宽比过大，操作层防护栏杆缺失；4、施工安全台账未单独建立，分部分项工程安全技术交底、班组交底资料不完善。	80
43	金阊新城邮政中心局新建项目	中国邮政集团公司苏州市分公司	苏州建设监理有限公司 总监：沈钢峰	苏州市顺浩建设园林工程有限公司 项目经理：孙万晨 安全员：姚建伟		1、日常安全巡视不到位，未开具安全隐患整改通知单。	1、检查时项目经理、安全员未在岗履职；2、外脚手架连墙件缺失，抛撑未设置；3、楼层部分安全通道无防护棚；4、电梯井内脚手架稳定性差，立面防护未固定，安全警示标志缺失；5、移动式操作平台高宽比过大，操作层防护栏杆缺失；6、现场电缆线随地拖拉，个别用电机具开关箱缺失或不符合要求；7、住人集装箱内使用大功率电器；8、抽查现场作业工人王荣才三级教育、安全技术交底资料缺失。	70
44	苏州市城北路（江宇路~虎林路）供水管道工程	苏州水务集团有限公司	苏州天狮建设监理有限公司 总监：巫晓杰	江苏广吴建设园林有限公司 项目经理：周杰 安全员：张扬晖			1、现场五牌一图缺失；2、现场窨井口防护、安全警示标志缺失；3、与城北路施工单位安全协议未签订。	76.2
45	苏州城北路（长浒大桥-娄江快速路段）改建工程 S01标	苏州交投规划设计建设管理有限公司（代建人：苏州城市地下综合管廊开发有限公司）	江苏华宁工程咨询监理有限公司 总监：黄冬梅	中铁十七局集团有限公司 项目经理：狄明世 安全员：陈彪 曹建军 王世孟		1、监理单位危大工程监理资料不完善。	1、主塔CA横梁两侧临边防护缺失，人员上下通道防护不严密；2、运河西侧场地与其他施工单位施工区域无分隔，安全生产协议缺失；3、运河西围堰防护、安全警示标志缺失。	82.2
46	苏州城北路（长浒大桥-娄江快速路段）改建工程 S02标段	苏州交投规划设计建设管理有限公司（代建人：苏州城市地下综合管廊开发有限公司）	江苏华宁工程咨询监理有限公司 总监：黄冬梅	吴江市明港道桥工程有限公司 项目经理：王子峰 安全员：李毅 李彬 陆航 谢明旭			1、西关家人桥南侧临边未设防护；2、局部区域裸土未覆盖；3、项目部暂未按《市住房城乡建设局关于印发〈2018年今冬明春全市建筑施工火灾防控工作方案〉的通知》（苏住建质[2018]82号）、《市住房城乡建设局关于认真做好“两节”、“两会”期间建筑施工安全生产工作的通知》（苏住建质[2018]86号）文组织自查自纠工作。	78.3
47	苏州城北路（长浒大桥-娄江快速路段）改建工程 S03标段	苏州交投规划设计建设管理有限公司（代建人：苏州城市地下综合管廊开发有限公司）	苏州市路达工程监理咨询有限公司 总监：翟正波	中铁二十局集团第一工程有限公司 项目经理：张金斌 安全员：陈宏宇 乌日娜 郝晓敏 赵罡 颀			1、部分施工区域主干道不平整，路面清理不彻底；2、部分区域裸土未覆盖，裸露场地较多；3、通道基坑内排水不畅，积水未及时抽排；4、日常检查记录签字不全，检查内容不全面；5、围挡整洁、美观性欠缺。	77.8

48	苏州城北路（长浒大桥-娄江快速路段）改建-永方路隧道S04标段	苏州交投规划设计建设管理有限公司（代建人：苏州城市地下综合管廊开发有限公司）	苏州市路达工程监理咨询有限公司 总监：翟正波	苏州建设（集团）有限责任公司 项目经理：秦通祥 安全员：冀奉好 郑志飞 汪洁 蒋秋华 徐强 许二男 童琴芬 王海良			1、钢筋加工机械开关箱设置距离不符合要求，电缆线随意拖拉，钢筋材料堆放较乱，废料未集中堆放；2、现场大门口浮土未及时清理，雨后泥泞；3、第18段模板支架验收记录不符合要求；4、混凝土支撑梁下包垫层块铁皮松动。	80.6
49	苏州城北路（长浒大桥-娄江快速路段）改建工程S05标段	苏州交投规划设计建设管理有限公司	江苏华宁工程咨询监理有限公司 总监：胡向前	中铁十局集团有限公司 项目经理：吕宝红 安全员：杜本胜 祁堂圣 刘明虎 钱程			1、砼支撑、冠梁下部分垫层块未及时清除；2、第18、19区上下梯笼缺失；3、第23区模板铺设区临边安全警戒缺失。	85.6
50	苏州城北路（长浒大桥-娄江快速路段）改建工程S06标段	苏州交投规划设计建设管理有限公司	江苏华宁工程咨询监理有限公司 总监：胡向前	中铁四局集团有限公司 项目经理：唐荷淋 安全员：陈接富 符真明 孔令胜 张玉进			1、钢筋吊运未配信号工，汽车吊进场未及时报验；2、模板支架搭设工人无可靠立足点，局部临边防护不到位；3、盘口架搭设安全技术交底不到位，记录不完善；4、盘口架专项施工方案公司审核记录缺失。	83.6
51	苏州城北路（长浒大桥-娄江快速路段）改建工程S07标段	苏州交投规划设计建设管理有限公司	苏州市路达工程监理咨询有限公司 总监：徐向荣	苏州交通工程集团有限公司 项目经理：孙大为 安全员：周晓伟 张帅 孙承君			1、12#墩基坑边坡局部坍塌，未设醒目的警示标志；2、13#墩脚手架搭设不规范，立杆间距偏大，钢筋绑扎平台临边防护不到位；3、汽车吊作业未设安全警戒线；4、“两节”“两会”期间安全生产工作文件学习落实到位。	81